



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 815-07753, Panamá 1, Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125 Ext.139-258

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

(División de Seguridad y Prevención de Incendios)

Inspección General

☐ Riesgos corregido	☐ Riesgos No Corregidos	☐ El Inquilino es responsable de los riesgos encontrados	
Zona Regional Panamá Centro		Estación Local Centenario APP	Fecha 8/5/2019
Distrito Arraial		Barrio Panamá Viejo	Calle
Casa Nº			
Ocupante: BORDER PANAMA		Observaciones	
Ver observaciones			
Depósito			
Pisos Altos			
Pisos bajos			
Estacionamientos			
Sótano			
Almacenaje Impropio de líquidos inflamables			
Revisar sistema de alarma			
Detectores de humo inexistente			
Sistema de rociadores inoperantes			
Toma corrientes sin protección			
Interruptores sin protección			
Entubar alambres eléctricos			
Revisar caja de interruptores			
Objetos que obstaculizan pasillos o escaleras			
Puertas clausuradas			
Ventanas defectuosas clausuradas			
Indicaciones de Vías de escapes Inexistentes			
Observación de No Fumar en áreas de peligro			
Lámparas de emergencia Inexistentes			
Extintores inexistentes sin señalización			
Extintores pasados de tiempo o descargados			
Gabinete para mangueras inexistentes o insuficientes			
Mangueras en mal estado			
Indicaciones de No utilizar los ascensores en caso de incendio			
Acumulación de desechos			
Colocar cintas auto deslizantes - escaleras			
Revisión del sistema licuado de petróleo			
Extintores			
ABC 2.5 Lbs.	Co2 5 Lbs.	Polvo BC 5 Lbs.	
ABC 5 Lbs.	Co2 15 Lbs.	Polvo BC 10 Lbs.	
ABC 10 Lbs.	Halotron	Polvo BC 20 Lbs.	
ABC 20 Lbs.	Agua	Tipo D	
Tipo K	Otros	TOTAL:	

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ATENCIONES RECOMENDACIONES DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO, SERA SANCIONADO CON LA MULTA, DE ACUERDO CON LA AUTORIDAD QUE CONFIERE AL DIRECTOR GENERAL DE LA LEY 10 DEL 16 DE MARZO DEL 2010.

ABC 2.5 Lbs.	Co2 5 Lbs.	Polvo BC 5 Lbs.
ABC 5 Lbs.	Co2 15 Lbs.	Polvo BC 10 Lbs.
ABC 10 Lbs.	Halotron	Polvo BC 20 Lbs.
ABC 20 Lbs.	Agua	Tipo D
Tipo K	Otros	TOTAL:

Ronald Cornejo 87501006

Firma del Ocupante - No Cédula

Costión de Seguridad y Ambiente

Impreso en los talleres del BCBSP

Firma del Inspector de Incendio

estaba lleno de agua por fello de aña y tienen cables en el suelo. Hay que dedicarle un extintor BC

1) Ubicar lámparas de emergencia en todo el edificio.

3) Instalar detección de incendio en oficina el gerente.

1) Tomacorrientes en laboratorio arriba de fregadero deben eliminarse

1) Colocar detector en pesillo fuera del laboratorio y notificación de audio y luz estro.

1) Grarita sin detector.

1) Falta ruta de evacuación al punto de encuentro

2) Puebas de Hidrosfática para las tomas de manguera.

1) Conector exterior sin detección, lámparas de emergencia, rotulas ~~faltan~~ de distribución y falta pasamanos en escalera de acceso.

1) Caja en poste frente a conector, cumplir con protección.

1) Bodega; área de coapa falta pasamanos y línea amarilla.

1) Bodega de piezas, debe cumplir con detección (mal instalada), falta lámpara de emergencia, señalizar evacuación, indicar espacios. Tanque de gas de 25 lbs NO DEBE ESTAR, productor inflamables y retahostibles en estanterías separadas. Puertas sin obstrucción.

3) Tanque de acetileno sin protección, panel con aberturas y sin rotulación, tapes de interruptores deben ser industriales, transformador sin plásticos alrededor y rotulada.

4) Bodega química rotulas materiales de bodega, los anaquelos con las alturas de almacenaje adecuada, no obstruir antes de evacuar.

5) Implementar las normas NFPA para garantizar la protección mínima para salvaguardar vidas. Existen irregularidades eléctricas, de sistema de gas, SHC1 y Rotador y de Seguridad. Mejorar sistema de Detección y Alarma, Pararrayes,  R. KHAKH